


# Montageanleitung Assembly Instruction

Allgemeine Sicherheits- und Montagehinweise finden Sie auf [www.elsta.com](http://www.elsta.com)  
General Safety and Installation Instructions can be found on [www.elsta.com](http://www.elsta.com)

## VERBINDUNG POLYESTERSCHRANK AUF POLYESTERSOCKEL CONNECTION POLYESTER CABINET ON POLYESTER BASE

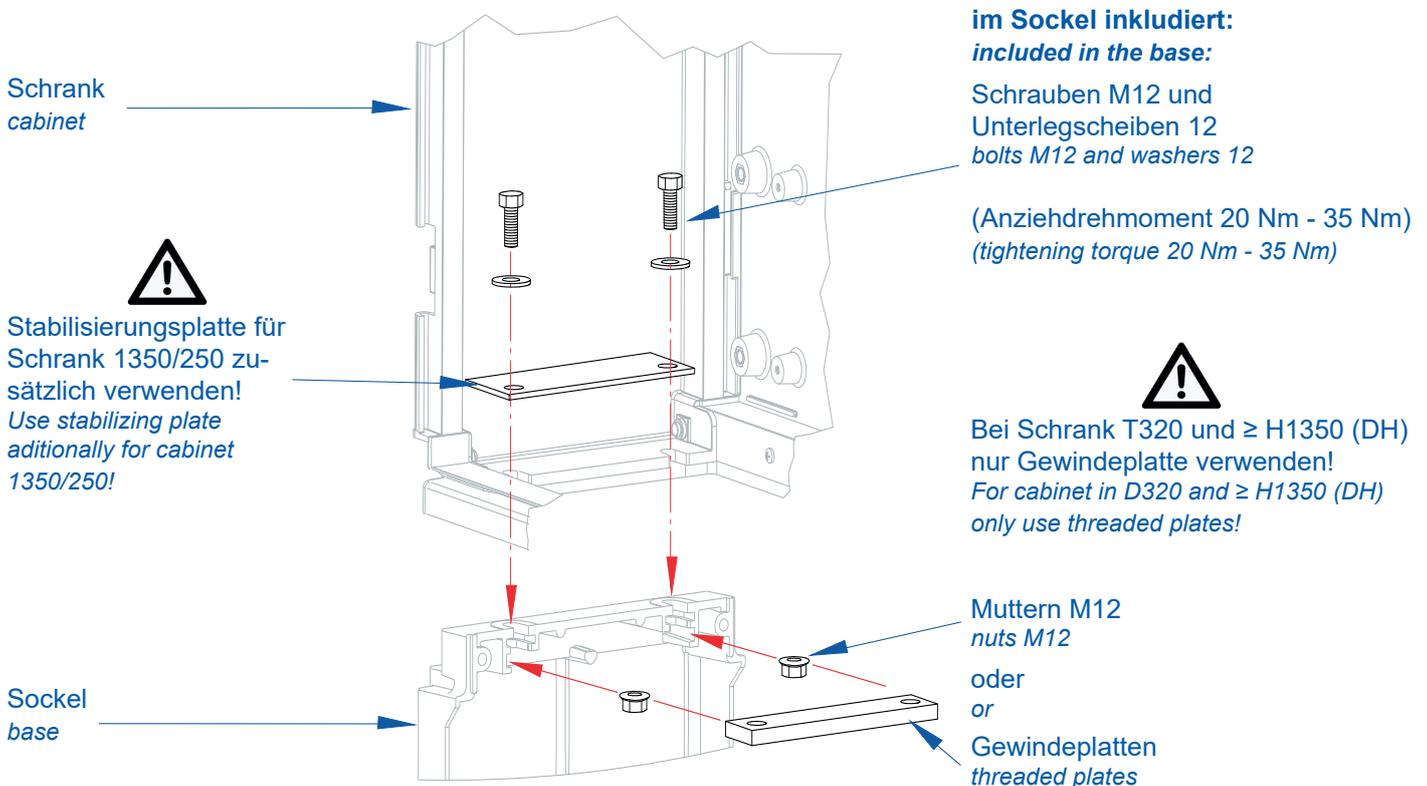

## SCHRANKKOMBINATION DH 2090 (1080-1080) IN TIEFE 320 CABINET COMBINATION DH 2090 (1080-1080) IN DEPTH 320




Schrankkombinationen DH 2090 (1080-1080) in Tiefe 320 sind nur mit zusätzlicher Befestigung (oben) an einer Wand zugelassen.

Cabinet combinations DH 2090 (1080-1080) in depth 320 are only permitted with additional fastening (above) to a wall.

**Ausgebaute Verteiler:** Zur Befestigung an der Wand sind die bereits vormontierten Laschen zu verwenden. Empfohlen werden Schrauben mit mindestens  $\text{Ø}6 \times 50$  mm oder  $\text{Ø}8 \times 60$  mm und Scheiben mit passendem Dübel je nach Wandaufbau.

**Equipped distribution cabinets:** Use the preassembled brackets for fastening to the wall. We recommend screws with at least  $\text{Ø}6 \times 50$  mm or  $\text{Ø}8 \times 60$  mm and washers with matching dowels depending on the wall structure.

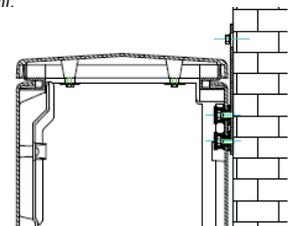

**Leergehäuse:** Für Leergehäuse gibt es individuelle Befestigungsmöglichkeiten.

Kontaktieren Sie Ihren ELSTA Ansprechpartner!

**Empty cabinet:** There are individual mounting options for empty enclosures. Get in touch with your ELSTA contact!



Für diverse Montageuntergründe (Rigips, Ziegel, Beton, etc.) muss geeignetes Befestigungsmaterial verwendet werden.

Das Befestigungsmaterial wird nicht beigelegt!

Suitable fastening material must be used for various mounting surfaces (plasterboard, bricks, concrete, etc.).

The fastening material is not included!



# Montageanleitung Assembly Instruction

Allgemeine Sicherheits- und Montagehinweise finden Sie auf [www.elsta.com](http://www.elsta.com)  
General Safety and Installation Instructions can be found on [www.elsta.com](http://www.elsta.com)


## ZÄHLER- UND INSTALLATIONSVERTEILER METERING- AND INSTALLATION CABINETS

**Tiefe 180 und 250**  
*depth 180 and 250*

**Schritt 1** Gewindeplatten sind bereits im Sockel montiert.  
*Threaded plates are already mounted in the base.*

**Tiefe 320**  
*depth 320*

**Schritt 1** Muttern M12 bzw. Gewindeplatten entfernen  
*Remove nuts M12 or threaded plates.*

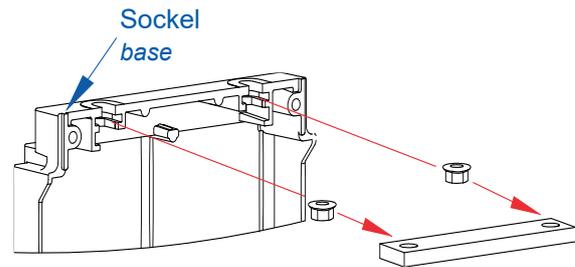


**Schritt 2** Haltebügel montieren.  
*Mount the bracket.*




Haltebügel nicht im Bereich der Bohrung in der Gewindeplatte fixieren!  
*Do not fix the bracket in the area of the hole in the threaded plate!*

**Schritt 2** Teile des Beipackes laut unterer Abbildung montieren.  
*Mount the parts of the accessory pack as shown below.*

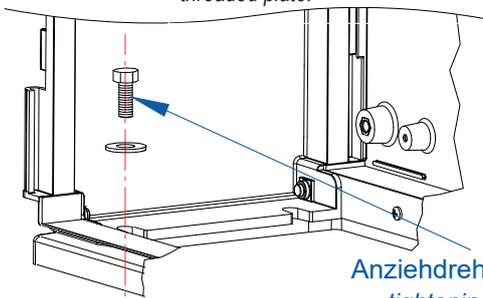

Anziehdrehmoment: 20 Nm - 35 Nm  
*tightening torque: 20 Nm - 35 Nm*

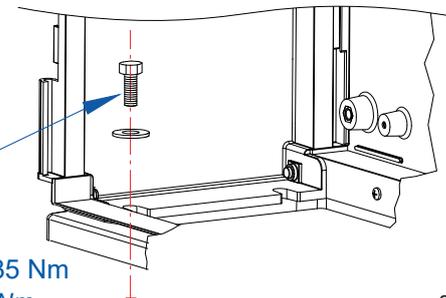


Beipack:  
accessory pack:  
9406092

Anziehdrehmoment: 20 Nm  
*tightening torque: 20 Nm*

### Sockel von Fremdherstellern bases from a third party manufacturer

Befestigungsmöglichkeit abhängig vom Sockelhersteller  
*fastening option depending on the base manufacturer*

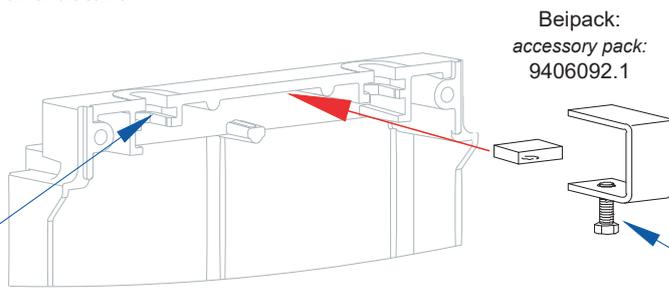

Beipack:  
accessory pack:  
9406092.1

Anziehdrehmoment: 20 Nm  
*tightening torque: 20 Nm*